



4711377

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.07.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	406938		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	120 kW
Type	6L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ29478	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760513294863	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	200849	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	27.04.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4711377

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Midtre bremselys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
51.10	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Spylerdyse feil innstilt:	Bakrute
67.18	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	3 dekk
69.1	Reservehjul / dekkreparasjonsett	For lite luft	
69.2		For liten mønsterdybde på reservehjul	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Bakluke
86.3		Skadet:	Bakluke, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Panser
86.8		Rustangrep:	Panser, Høyre bakskjerm
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	



4711377

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	31.08.2025



4711377

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

R
R**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr
- 4 - Service/ Dokum.

✓
O**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg
- 6 - Bremseskiver
- 8 - Parkeringsbrems
- 9 - Bremsvirkning
- 10 - Bremsvæsknivå
- 12 - Bremsørør
- 13 - Bremseslanger
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Brems pedal

O
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓**Lys og signaler**

- 17 - Lys
- 19 - Refleks

R
R**Lys og signaler**

- 20 - Lyd / lyssignaler
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet

✓
✓
✓**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann

O**Motor**

- 27 - Motor virkemåte
- 28 - Utvendig tilstand motor
- 29 - Oljenivå motor
- 30 - Kjølevæske
- 31 - Kjølevifte
- 32 - Kjølesystem
- 33 - Eksosanlegg
- 35 - Motorfester
- 36 - Drivstofftank, rør, slange
- 37 - Registerreim

✓
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk)
- 41 - Differensial
- 42 - Drivaksler
- 43 - Mellomaksel

✓
✓
✓
✓**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning
- 45 - Instrumenter
- 47 - Elektrisk vindusheis
- 48 - Oppvarmet bakrute
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- 53 - Sentrallås
- 54 - Setevarmer
- 55 - Ladespenning generator
- 56 - Drivrem generator
- 58 - Tilstand 12 volt batteri
- 59 - Tilhengerkontakt

✓
✓
✓
✓
✓
✓
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk
- 66 - Felg

✓
✓**Hjul, dekk, felg**

- 67 - Ekstra hjulsett
- 68 - Hjullager
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

R
✓
R**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
- 72 - Styresnekke, tannstang
- 73 - Styrestag/ledd
- 74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere
- 76 - Stabilisator
- 77 - Fjærer / fjærbein
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- 80 - Travers

✓
✓
R
✓
✓
✓



4711377

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | R |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | R |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | O |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | R |



4711377

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,20 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,50 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	420,00
9.2		Bremsevirkning, HF	390,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	240,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



4711377



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

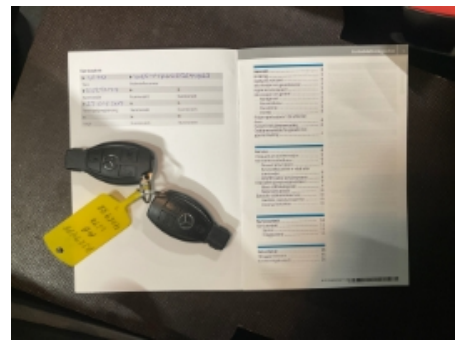

18. Generelt



19. Døråpning



20. Døråpning



21. Generelt



22. Generelt



23. Underside



24. Underside



**25. Reservehjul /
dekkreparasjonssett**



**26. Reservehjul /
dekkreparasjonssett**



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Utvendig tilstand motor



31. Fjærer / fjærbein



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



4711377

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



8. jul. 2024

Køretøj: Mercedes Vito 116 CDI (W447) Mixto 4Matic BlueTEC
Motorkode: OM 651.950
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 200849 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KJ29478
VIN: WDF44760513294863 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 8. jul. 2024 12:42:06

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	1 Fejl
Fejlkode: U144F00 Brændstofstand For lavt påfyldningsniveau.		
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
Motor	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl
Fejlkode: C066300 CAN-bus/forbindelse til central gateway CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt.		
ABS	EFB OBD	ikke tilgængelig
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klima anlæg	KLA Klima anlæg	1 Fejl

Fejlkode: B1A9A04

Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfortvarmer
Funktion ukorrekt.

Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: U014787
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem
CAN-meddelelse mangler.

Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	1 Fejl

Fejlkode: B23A813
Forrudevarme til sporassistent
Afbrydelse/kortslutning til plus

Komfort	360°-kamera	ikke tilgængelig
Komfort	KAB: Kameratildækning	1 Fejl

Fejlkode: U026487
CAN-kommunikation med RFK (bakkamera)
Kommunikation forstyrret.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	DBE dig. OBD	ikke tilgængelig
Komfort	TPAD: Touchpad	ikke tilgængelig
Komfort	HMI-GW	ikke tilgængelig

Komfort	OLU: Onboard Logic Unit	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	4 Fejl
<p>Fejlkode: U014287 CAN-bus til karosseristyreenhed bagved Kommunikation forstyrret.</p> <p>Fejlkode: U014787 CAN-bus-forbindelse med audio-gateway Kommunikation forstyrret.</p> <p>Fejlkode: U041600 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Meddelelse ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: U11A287 CAN-bus/forbindelse til kameratildækningsstyreenhed Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	Venstre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Højre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	HGW brugerinterface CAN-bus	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument

