



4797942

NAF Test Eierskifte

Testdato
06.09.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	A7	Motoreffekt	180 kW
Type	4G	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DN81688	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ4G5CN059364	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	195060	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2012
		Registrert første gang	01.02.2012



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4797942

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.5	Vindusvisker, spylar.	Dårlig viskerblad:	Foran
21.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	* Lekkasje på førerside av radiator	
37.1	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
37.21		* Svakt lys høyre skiltlys	
42.14	Kjølesystem.	* Frostvæske lekkasje fører side, drypper fra deksel	
45.6	Utvendig tilstand motor.	* Olje lekkasje mellom V.	
67.8	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre forskjerm, Venstre baksjerm
67.13		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør, Høyre bakdør
67.15		* Noe steinsprut/lakksår	
91.14	Bremsekive/klosser	* Varmeskjold noe løst høyre bak	


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.12		* Noe støy rute venstre bak, høyre bak og venstre foran ved lukking og åpning.	
37.27	Lykter/lys.	Krakelert lykteglass:	Midtre
37.28		* Mangler noen lys dioder midtre bremselys	
52.8	Døråpning.	* Noen inn ut merker	
67.34	Lakk / karosseri utvendig.	* Noe lakk riper	
68.13	Vognbunn/understell.	Rustangrep i vognbunn / understell	Bak

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	23 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	12.06.2026

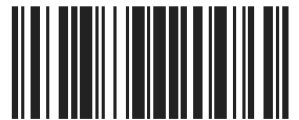

4797942

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. O

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓

Interiør.

- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. R
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. O
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). R
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ✓
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. R
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. R
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓

Karosseri.

- 52 - Døråpning. O
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersetet. ✓
- 57 - Bakseter. ✓
- 58 - Passasjeretete. ✓
- 61 - Tilhengerfeste. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo. ✓
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. R



4797942

Underside.

68 - Vognbunn/understell.	0
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
71 - Differensial.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsørør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
83 - Mellomaksel.	✓
84 - Eksosanlegg.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

91 - Bremseskive/klosser	R
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	✓
94 - Felg.	✓



4797942

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	230,00
31.2		Bremsevirkning, HF	220,00
31.3		Bremsevirkning, VB	180,00
31.4		Bremsevirkning, HB	170,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,03 m ⁻¹
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	251 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	846 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
91.1	Bremsekive/klosser		Kontrollert visuelt
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
93.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
93.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
93.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4797942

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Haugesund
Hemmingstadveien 21
5535 Haugesund
Telefon: +4745391156
Fax:
E-mail: Eirik.ostebo@naf.no
Website: WWW.Naf.No



6. sep. 2024

Køretøj: Audi A7 3.0 V6 24V TDI Sportback Quattro
Motorkode: CDUC
Produktionsår: 10-12
Kilometerstand: 195067 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DN81688
VIN:
Testet: 6. sep. 2024 14:34:15

Fejlkode

OBD	OBD	(!)
Motor	Motorelektronik 1	0
Motor	Motorophæng	ikke tilgængelig
ABS	Bremseelektronik	0
ABS	Parkeringsbremse	0
Airbag	Airbag	0
Airbag	Venstre sikkerhedsselestrammer	ikke tilgængelig
Airbag	Højre sikkerhedsselestrammer	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Varme/klimaanlæg	0
Klimaanlæg	Parkerings-/tilskudsvarmer	0
Klimaanlæg	Klimaanl. betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Klimakompressor	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed komfort	0
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	0

Komfort	Fjernlysassistent	0
Komfort	Parkeringsensor 2	0
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot	0
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	0
Komfort	Førerdørselektronik	0
Komfort	Passagerdørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Sædejustering fører	0
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde forrest på førersiden	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde forrest på passagersiden	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde BV	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde BH	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneskiftassistent	0
Komfort	Bak-/360 graders kamerasystem	0
Komfort	Natsynskamera	0
Komfort	Kamerastyreenhed	0
Komfort	Styreenhed til billedbehandling	0
Komfort	Bagklapselektronik	0
Komfort	Head up-display	0
Komfort	Styreenhed for sensormodul	0
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig

Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	0
Undervogn	niveauregulering	0
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	aktiv styring	ikke tilgængelig
Audio/Video	Mediaplayer 1	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radiotuner	0
Audio/Video	Sound-system	0
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Informationselektronik	0
Audio/Video	Informationselektronik 2	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig