



5216946

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
07.02.2025



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1598 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	GOLF	<b>Motoreffekt</b>	66 kW
<b>Type</b>	1K	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	VH34327	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WVWZZZ1KZCW038037	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	174935	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2011
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	11.08.2011
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	29.11.2025



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5216946

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
21.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
23.3	Interiør generelt.	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Midten bak
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
26.2	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
26.13		* Ulyd / klunking ved gass av og på under kjøring.	
43.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
85.2	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
91.8	Dekk.	Feil rotasjonsretning:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
26.24	Unormal lyd.	* Ulyd fra bak, dette kan være fra dekkrep.flaske som ligger løst i reservehjulsbrønn.	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.27	Lykter/lys.	Dugg i lykt:	Venstre baklys
45.11	Utvendig tilstand motor.	* Noe oljesvetting i omeråde ved turbo.	
47.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
64.7	Bagasjeromstildekning/rollo	* Ikke i bilen.	
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser, Tak
66.19		Diverse småbulker/lakkriper	
66.20		Små lakkblærer:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
66.21		Diverse lakkrust	
66.33		Bulk(er)	Høyre sidekanal
66.34		* Lakkflask på begge kanaler og på høyre fordør.	
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak



5216946

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
92.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

### Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Bilder er vedlagt

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-1 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Isete
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei



5216946

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓

**Interiør.**

- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Viser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 23 - Interiør generelt. **R**

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. **R**
- 26 - Unormal lyd. **R**
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. **O**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. **R**
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. **O**
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. **O**
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerstet. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo **O**
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



5216946

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	O
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasje.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	R
92 - Felg.	O



5216946


**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	100,00
31.4		Bremsevirkning, HB	100,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	220 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	499 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
47.2		eller ved, måneder:	0
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	19,00 mm
89.2		Bremeskivetykkelse VF	21,10 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	21,10 mm
89.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
89.5		Bremeskivetykkelse VB	9,60 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	9,60 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
91.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg


## Bilder og vedlegg




1. Generelt

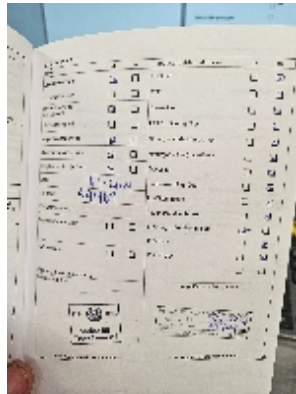


2. Generelt

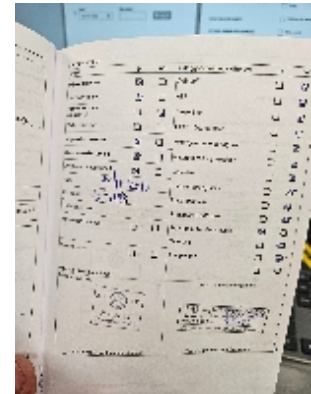


3. Generelt

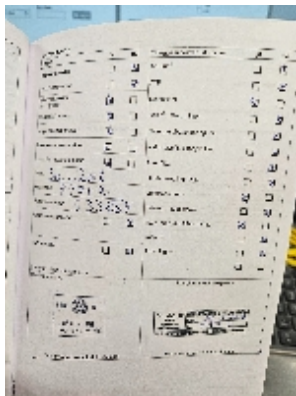


4. Generelt

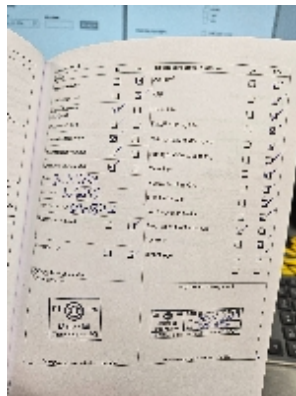


5. Generelt

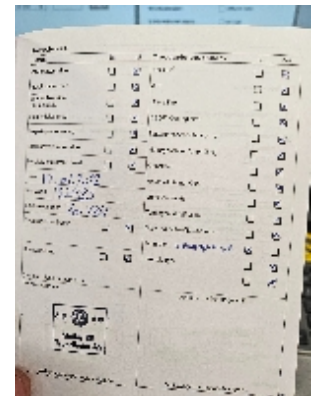

6. Generelt

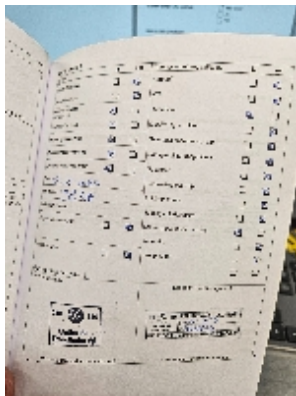

7. Generelt

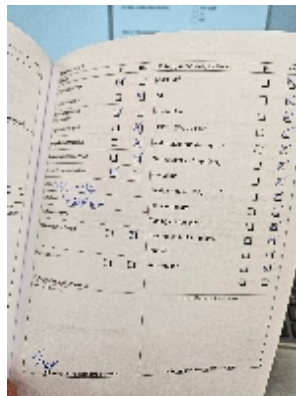

8. Generelt



5216946

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



NAF Senter Trondheim  
Ivar lykkes vei 9  
7075 Tiller  
Telefon: 73957395  
Fax:  
E-mail: Odd.reppe@naf.no  
Website: Www.naf.no



7. feb. 2025

Køretøj: Volkswagen Golf6 1.6 16V TDI  
Motorkode: CAYB  
Produktionsår: 10-12  
Kilometerstand: 174930 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: VH34327  
VIN: WWWZZZ1KZCW038037 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 7. feb. 2025 08:09:31

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkerings-sensor 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 1504 Lampe nummerpladelys Funktion ukorrekt.		
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telefon-/mobilforberedelse</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Batteriregulering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Adgangs-/startrettigheder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Køretøjsplaceringsregistrering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. Ratstammelåsning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner digital</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Mediaplayer 3</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Navigation</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound-system</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>