



4552976

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.05.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	140 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV22339	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313061636	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	193969	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	26.06.2015




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

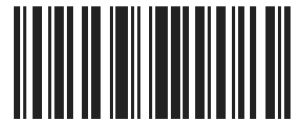

4552976

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Venstre baksjerm, Støtfanger bak
86.13		Lakkslipp/flassing	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre baksjerm


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
9.13	Bremsevirkning	Pulserende bremsvirkning:	Venstre foran, Høyre foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
82.17	Siderute/bakrute	Enkelte slitasjeriper på bakrute etter bruk av bakrutevisker	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Venstre fordør
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	90 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	11 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.09.2025

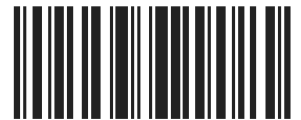

4552976

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning **O**

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks **R**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor **O**29 - Oljenivå motor **O**

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer **R**

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager **R**

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

Hjuloppeng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4552976

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	○
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	○
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	○
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4552976

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,30 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,70 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,60 mm
67.2		Mønsterdybde	8,10 mm
67.3		Mønsterdybde	8,40 mm
67.4		Mønsterdybde	8,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4552976

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

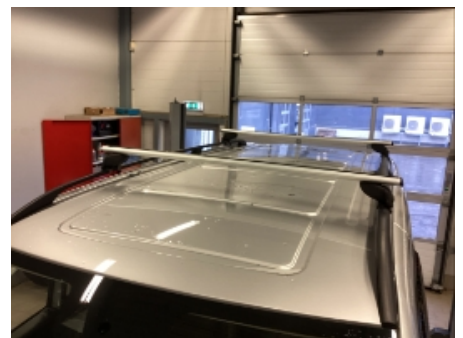

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4552976



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4552976



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4552976



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt

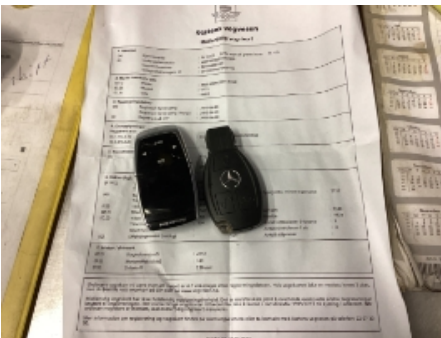

43. Generelt

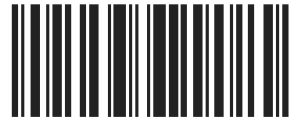

4552976

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Kristiansand
Skibåsen 33
4636 Kristiansand
Telefon: 38056666
Fax:
E-mail: Willy.pedersen@naf.no
Website: Www.naf.no



28. mai 2024

Køretøj: Mercedes Vito 119 CDI (W447) Kasten 4Matic BlueTEC
Motorkode: OM 651.950
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 193969 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: JV22339
VIN: WDF44760313061636 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 28. mai 2024 14:53:27 / Lovdag

Fejlkode

OBD	OBD	1 Fejl
Fejlkode: P229E NOx-sensor 2 række 1 Strømkreds med fejl.		

Motor	Dieselmotor	5 Fejl
Fejlkode: P13E7FD Ureaadditiv-niveau For lavt påfyldningsniveau.		
Fejlkode: P13E100 Ureaadditiv-niveau Den resterende kørestrækning begrænses pga. et lavt AdBlue-niveau.		
Fejlkode: P229E11 NOx-sensor 2 række 1 Kortslutning til stel.		
Fejlkode: P1BC1FA Udviklingskode Ignorer og slet fejlkode.		
Fejlkode: P1BC2FB Udviklingskode Ignorer og slet fejlkode.		

Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
--------------	---------------------	---------------

Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
--------------	-------------------------------------	---------------

Motor	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
ABS	EFB OBD	ikke tilgængelig
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	1 Fejl
<p>Fejlkode: U116000 CAN-bus Bus-vågning genkendt.</p>		
Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	3 Fejl
<p>Fejlkode: B181E64 Motorhelmskontakt Uplausibelt signal.</p>		
<p>Fejlkode: B23267B Sprinklervand-niveausensor For lavt påfyldningsniveau.</p>		
<p>Fejlkode: B23AF13 Sædevarme foran til venstre Funktion/strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Komfort	360°-kamera	ikke tilgængelig

Komfort	KAB: Kameratildækning	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	1 Fejl
Fejlkode: U021500 Dørbetjeningsenhed Fejl i kommunikation.		
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	DBE dig. OBD	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	ikke tilgængelig
Komfort	HMI-GW	ikke tilgængelig
Komfort	OLU: Onboard Logic Unit	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	3 Fejl

Fejlkode: P060709

Fejlkode: U014287
CAN-bus til karosseristyreenhed bagved
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U11A287
CAN-bus/forbindelse til kameratildækningsstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	AHE: Anhængerregistrering	1 Fejl
Fejlkode: B166E13 Anhængerbaglygte højre side Strømkreds med fejl.		
Komfort	Venstre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Højre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig

Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	0 Fejl
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	HGW brugerinterface CAN-bus	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Audio/Video	Telematik HERMES	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radio/navigation	3 Fejl

Fejlkode: P00C264
CAN-bus/forbindelse til kameramodul bagved
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: P009560
Audiosystem
Tyveribeskyttelse aktiveret.

Fejlkode: P00D187
Audionavigationsanlæg
Dataudveksling med fejl.

Audio/Video	ZAN OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig

Audio/Video	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Audio/Video	TB5 TV-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MBUX Head Unit	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	1 Fejl

Fejlkode: U116300
Sender + dæktrykføler 2
Funktion ukorrekt.